



Технологическая карта по нанесению лакокрасочного материала

«ХС-76»

ТУ 2313-040-56421682-2016

Лак

представляет собой раствор сополимера винилиденхлорида
с винилхлоридом в смеси органических растворителей

Общие положения

Технологическая карта регламентирует технологию нанесения лака «ХС-76» для защиты в многослойном комплексном покрытии (грунтовка, эмаль, лак) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов с температурой не выше 60 °С.

Система покрытия

Рекомендуемая система покрытия:

- Грунтовочный слой: грунтовки «ХС-010», «ХС-059», «ХС-068», 1 слой толщиной 18-20 мкм.
- Покрываемый слой: эмаль «ХС-710», 2 слоя толщиной 20-25 мкм.
- Лак «ХС-76», 3 слоя толщиной 20-25 мкм.

Подготовка металлической поверхности

В соответствии со СНиП 3.04.03 поверхность металлических изделий не должна иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 2 мм), сварочных брызг, подрезов от сварки, следов резка, остатков флюса.

Обезжиривание до очистки

Обезжиривание металлической поверхности производить ксилолом, растворителями Р-4 или 646.

Очистка металлической поверхности

Очистка металлической поверхности от окислов производится до степени 2 по ГОСТ 9.402 или до степени Sa 2^{1/2} по ISO 8501-1:2007, т. е. при осмотре невооруженным глазом не должна обнаруживаться окалина, ржавчина или пригар.
Очистка механизированным инструментом металлической поверхности производится до степени 2 по ГОСТ 9.402 или до степени St 2 по ISO 8501-1:2007.

Обеспыливание

После очистки поверхность необходимо обеспылить или продуть сжатым воздухом без содержания масла и влаги.

Обезжиривание после очистки

При наличии на подготовленной поверхности масляных загрязнений поверхность изделия повторно обезжирить ксилолом, растворителями Р-4 или 646. Обезжиривание поверхности производится методами распыления непосредственно перед окрашиванием. Допускается обезжиривание жесткой щеткой или ветошью, смоченной растворителем, с последующей протиркой сухой чистой ветошью.

Во избежание появления коррозии перерыв между подготовкой поверхности и началом окрасочных работ составляет 6 часов;

Запрещается окрашивание по влажной поверхности.

Подготовка бетонной поверхности

Согласно СНиП 3.04.03 бетонная поверхность, подготовленная к нанесению антакоррозионной защиты, не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, масляных пятен, грязи и пыли.

Дефекты бетонного покрытия более 2 мм должны быть зашпаклеваны.

Очистка бетона

Бетонные поверхности, ранее подвергавшиеся воздействию кислых агрессивных сред, должны быть промыты чистой водой, нейтрализованы щелочным раствором или 4-5 %-ным раствором кальцинированной соды, вновь промыты и высушены.

Подготовка нового бетона	К окрасочным работам нового бетона можно приступать через 28 дней со дня изготовления бетона с обязательным контролем влажности бетона. С поверхности необходимо удалить загрязнения. Высолы удалить стальной щеткой. Глянцевую поверхность бетонных конструкций для придания необходимой шероховатости необходимо подвергнуть абразивоструйной очистке.
Шероховатость поверхностей	Шероховатость очищенной металлической и бетонной поверхностей R_z (ГОСТ 2789) должна быть не ниже 4 класса. При превышении шероховатости требуется наносить дополнительный слой грунтovки.
Грунтовочный слой	Нанесение лака «ХС-76» производится с предварительным грунтovанием. В качестве грунтовочного слоя рекомендуется применение грунтovок «ХС-010», «ХС-059», «ХС-068». Нанесение покрывного слоя разрешается после полного высыхания грунтовочного слоя.
Подготовка лака	Перед применением выдержать лак при комнатной температуре в течении 8 часов. Лак «ХС-76» перемешать в таре завода-изготовителя мешалкой до однородности по всему объему.
Разбавление	При необходимости в лак добавить растворитель (Р-4) постепенно небольшими порциями до получения равномерного факела или нужной вязкости. Минимальная рабочая вязкость лака по вискозиметру В3-246(4) при температуре 20 °C в зависимости от метода нанесения: <ul style="list-style-type: none"> - пневматическое распыление – 35 с; - безвоздушное распыление – 40 с; - ручное нанесение - 75 с. Количество растворителя на разбавление не должно превышать 10%. Запрещается применение иных разбавителей! Рекомендуется приобретение растворителя вместе с лаком у производителя. При использовании лака возможны перерывы в работе при хранении в плотно закрытой таре, при возобновлении работы ее необходимо перемешать мешалкой.
Нанесение лака	
Климатические условия	Температура окружающей среды при нанесении лака должна быть в интервале от минус 30 °C до плюс 40 °C и влажности воздуха не более 80%; Окрасочные работы не производятся или останавливаются во время дождя и снега, а также при скорости ветра более 10 м/сек. Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3 °C выше точки росы.
Пневматическое распыление	Настройка окрасочного оборудования при пневматическом распылении производиться в соответствии с инструкцией на оборудование; Рекомендации по нанесению: <ul style="list-style-type: none"> - расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 200-400 мм; - давление воздуха – 1,5-2,5 кгс/см²; - диаметр сопла пневматического распылителя, мм: 1,4-1,7.
Безвоздушное распыление	Настройка окрасочного оборудования при безвоздушном распылении производиться в соответствии с инструкцией на оборудование; Рекомендации по нанесению: <ul style="list-style-type: none"> - расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности – 300-500 мм; - давление материала 80-150 бар; - диаметр сопла безвоздушного распылителя мм: 0,38-0,58;
Ручное нанесение	Ручное нанесение не предусмотрено.
Полосовое окрашивание	Полосовое окрашивание сварных швов, торцевых кромок и других труднодоступных мест проводят кистью или валиком перед полным окрашиванием.
Толщина покрытия	Лак наносится в 3 слоя. Толщина однослоиного покрытия «ХС-76» (по сухому слою) – 20-25 мкм. Толщина комплексного покрытия (грунт + эмаль +лак) не более 145 мкм.
Расход лака	Расход лака «ХС-76» зависит от способа нанесения (распылитель, валик, кисть), от свойств окрашиваемой поверхности, незначительно варьируется в разных цветах, что следует учитывать при нормировании. Примерные нормы расхода на один слой: от 150 г/м ² .

Межслойная сушка и время высыхания покрытия	Минимальное время высыхания до нанесения следующего слоя и окончательного высыхания покрытия при распылении, не менее, чем:												
	<table border="1"> <tr> <td>Температура при нанесении</td><td>-30 °C</td><td>-10 °C</td><td>+5 °C</td><td>+20 °C</td><td>+30 °C</td></tr> <tr> <td>Время высыхания при однослоистом нанесении 20-25 мкм, ч, не более</td><td>6:00</td><td>4:00</td><td>2:30</td><td>2:00</td><td>1:00</td></tr> </table>	Температура при нанесении	-30 °C	-10 °C	+5 °C	+20 °C	+30 °C	Время высыхания при однослоистом нанесении 20-25 мкм, ч, не более	6:00	4:00	2:30	2:00	1:00
Температура при нанесении	-30 °C	-10 °C	+5 °C	+20 °C	+30 °C								
Время высыхания при однослоистом нанесении 20-25 мкм, ч, не более	6:00	4:00	2:30	2:00	1:00								
Промывка оборудования	Оборудование следует промывать ксилолом, Р-4, 646.												
Важно!	По окончанию работ немедленно произвести очистку оборудования для предотвращения высыхания лакокрасочного материала.												
Формирование покрытия	Формирование покрытия лака «ХС-76» происходит без нагревания при естественных условиях. Окончательное формирование покрытия происходит в течении 3 суток при +20°C. При более низких температурах срок увеличивается до 14 суток.												
Транспортирование	Транспортирование и монтаж окрашенных конструкций можно производить не ранее, чем через 24 часа после нанесения финишного слоя.												
Ремонт покрытия	Ремонт поврежденного участка покрытия зачистить инструментом, обеспылить, обезжирить. Нанести лак распылителем.												
Хранение лака	Гарантийный срок годности лака «ХС-76» – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить материал необходимо в отдельном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией или под другим укрытием, препятствующим попаданию прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 60 °C до плюс 40 °C.												
Требования безопасности	Данный продукт является пожароопасным и токсичным. Места проведения работ должны быть обеспечены средствами пожарной безопасности. Окрасочные работы производить при хорошей вентиляции, с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, халаты, респираторы и т.д.). Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.												

ООО «ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР» Тел/факс: (3812) 36-39-43, 36-40-88
 ourcity@bk.ru; www.lakcolor.ru/